


Isotest6a Feb2019 Kurzanleitung

1. Gehäuse Bohrungen, Ausschnitte fertigen
2. Platine bestücken (ohne Poti), vorher FET Drähte (G,D,S) abzwicken.
3. Potiachsenlänge bestimmen. Print mit Poti im Gehäuse einlegen. Messen der Achse.
4. Potiachse schneiden
5. Poti am SubPrint einlöten und dann Subprint am Print löten.
6. Abgleich Punkt 1 (mit P4 MP auf 520V einstellen, R6 überbrückt)
7. Abgleich Punkt 2 (mit P2 MP auf 500V (P1 auf max) einstellen, R6 ohne Brücke)
8. Einbau der zwei Buchsen (Drähte vorher anlöten)
9. Einbau Drehspulinstrument
10. Einbau Abklemmtaste und Entladetaste, Verdrahten und Entladewiderstand
11. Einbau Power ON Taste
12. Platine Einbau, mit Mutter des Potentiometers fixieren.
13. Verdrahten, Rx+, Rx-, GND, +9V, Batterieclip, Instrument + und -
14. Isolierstreifen für die Batterie fertigen
15. Abgleich Punkt 3 mit Batterie (mit P3 Zeiger auf 0V einstellen, wenn RX gebrückt)

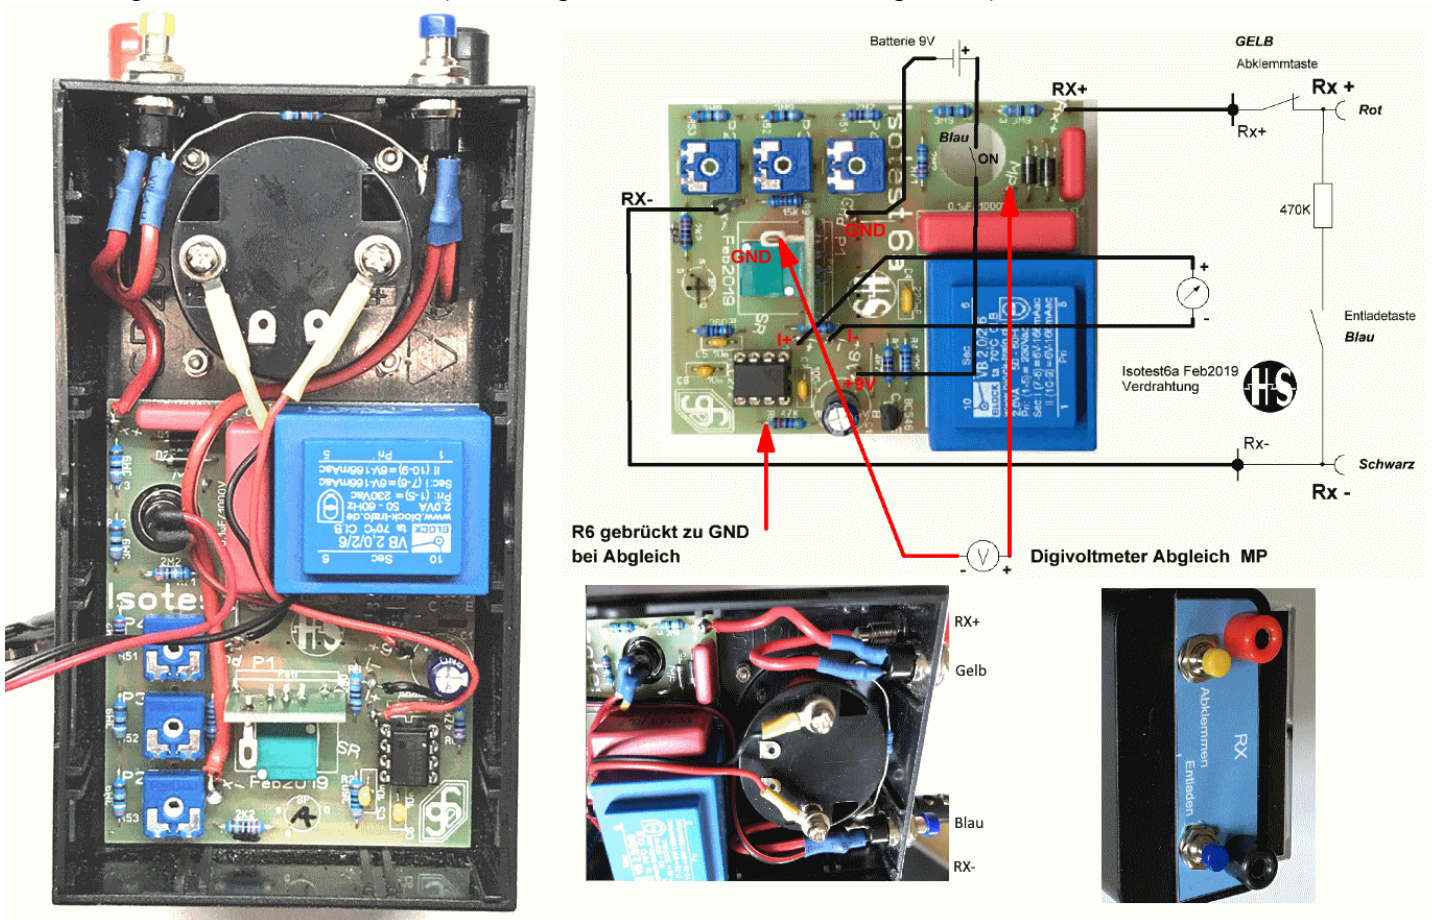

Die Aktuellste Doku zu diesem und anderen Projekten ist hier auf meiner Webseite zu sehen.

<https://saintummers.at>

<https://saintummers.at/bau/isotest.html>

Schaltung





Isotest 6a März 2013 erstellt von Gerhard Heigl

Isolationmessgerät bis 200Megohm

Prüfspannung 20 - 500V variabel

 
Betriebsspannung 5-10V (9V Block)

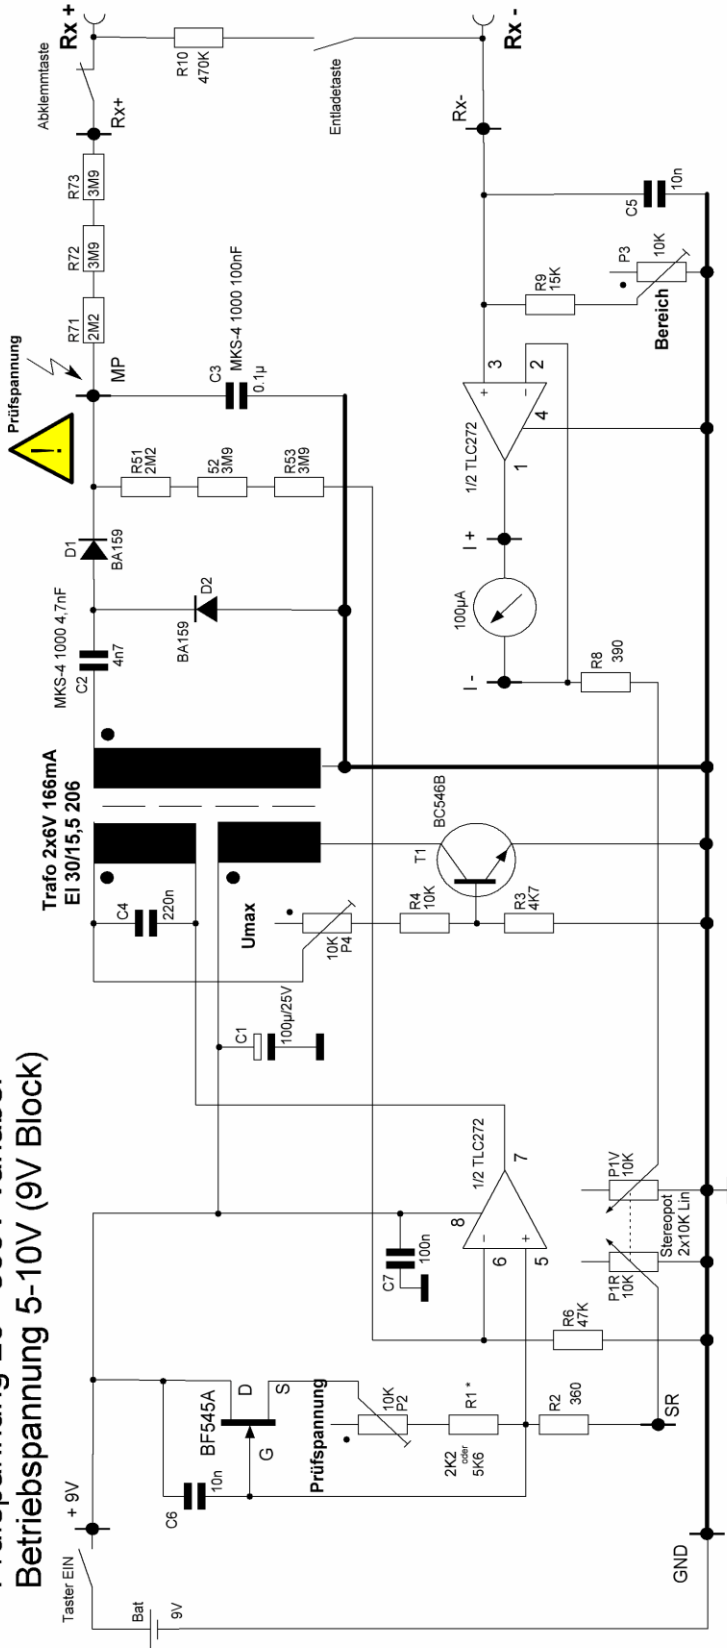

Der SMD SOT23 Typ BF545 wird auf der Lötseite an den SMDpads angelötet. Ein Code am Bauteil bezeichnen die Stromverstärkung.
 20* für A
 21* für B
 22* für C
 "*" steht für das Fertigungsland (p.t. oder w) siehe Datenblätter



BF *45 A R1 = 2K2
 BF *45 B R1 = 5K6
 Je nach Stromverst. Typ A oder B Ändern

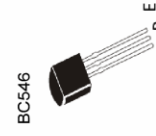

Isotest6a Feb2019
 Schaltplan gez. am
 28 Feb. 2019
 H Stummer